
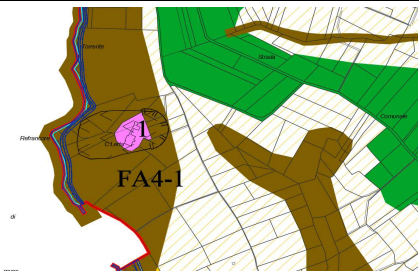
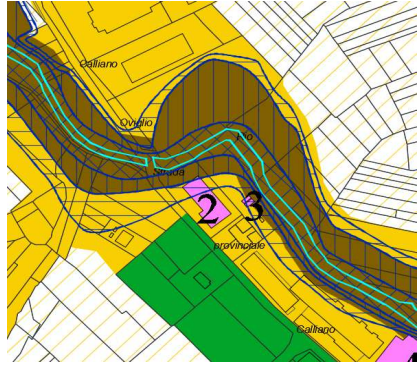
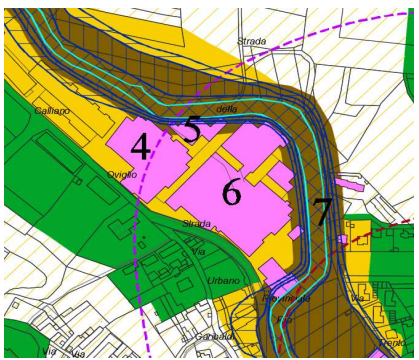
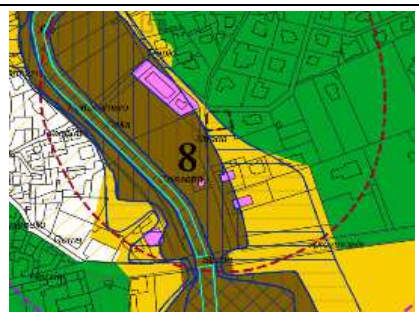
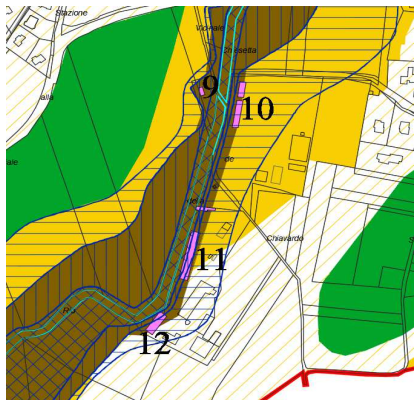


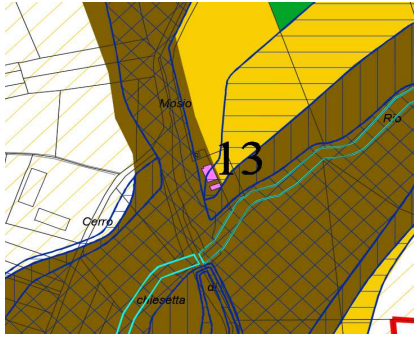

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO (SITUAZIONE AL 31/02/2023)

CLASSE	LOCALIZZAZIONE	UBICAZIONE IN CARTOGRAFIA	CRITICITA'	INTERVENTO
IIIb2 (n.1)	Casa Lerta		1 - Edifici ubicati su frana attiva (FA4-1) costituita da tipo di movimento a scivolamento traslativo	1 - Monitoraggio del movimento del corpo di frana, ed eventuali interventi a seguito risultati monitoraggio di intercettazione delle acque a monte dello stesso e di drenaggio al piede.
IIIb2 (n.2,3)	Via Circonvallazione		2 - Edificio ubicato parzialmente all'interno di area inondabile con pericolosità elevata (EbA) da parte del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta 3- Edifici ubicati parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 10 m dal limite superiore di sponda del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta (Edifici completo classificato in classe IIIb2 sebbene la criticità riguardi solamente il lato sponda degli stessi)	2,3 - Monitoraggio della condizione della sponda ed eventuale intervento di difesa idraulica qualora in erosione progressiva (interventi di difesa spondale)
IIIb2 (n.4,5,6,7)	Via Circonvallazione / Via Rattazzi Urbano		4,6,7 - Edifici ubicati parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 10 m dal limite superiore di sponda del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta (Edifici completo classificato in classe IIIb2 sebbene la criticità riguardi solamente il lato sponda degli stessi) 5 - Edifici ubicati parzialmente all'interno di aree inondabili con pericolosità molto elevata (EeA) ed elevata (EbA) da parte del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta	4,5,6,7 - Monitoraggio della condizione della sponda ed eventuale intervento di difesa idraulica qualora in erosione progressiva (interventi di difesa spondale)
IIIb2 (n.8)	Viale Partigiani/Via Trento		8 - Edifici ubicati parzialmente e totalmente all'interno di area inondabile con pericolosità elevata (EbA) da parte del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta	8 - Arginature di limitazione dell'esondazione
IIIb3 (n.9,10,11,12)	Via Girardengo Costante		9,12 - Edificio ubicato parzialmente/totalmente all'interno di aree inondabili con pericolosità molto elevata (EeA) ed elevata (EbA) da parte del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta 10,11 - Edificio ubicato parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 10 m dal limite superiore di sponda del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Chiesetta (Edifici completo classificato in classe IIIb2 sebbene la criticità riguardi solamente il lato sponda degli stessi)	9 - Arginature di limitazione dell'esondazione 10,11,12 - Monitoraggio della condizione della sponda ed eventuale intervento di difesa idraulica qualora in erosione progressiva (interventi di difesa spondale)

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO (SITUAZIONE AL 31/02/2023)

CLASSE	LOCALIZZAZIONE	UBICAZIONE IN CARTOGRAFIA	CRITICITA'	INTERVENTO
IIIb2 (n.13)	SP247 Masio - Piepasso / Strada Comunale Quattordio - Cerro Tanaro		13 - Edifici ubicati all'interno della fascia di rispetto di 10 m dal limite superiore di sponda del corso d'acqua pubblico demaniale Rio Tagliarolo (Edifici completo classificato in classe IIIb2 sebbene la criticità riguardi solamente il lato sponda degli stessi)	13 - Monitoraggio della condizione della sponda ed eventuale intervento di difesa idraulica qualora in erosione progressiva (interventi di difesa spondale)
IIIb2 (n.14)	Via San Martino		14 - Erea ubicata all'interno della fascia di rispetto di 5 m dal limite della tubazione del corso d'acqua pubblico demaniale a sezione chiusa Rio Valle Bruna	14 - Verifica sia in ongresso che in uscita del mantenimento della sezione utile di deflusso. Eventuale creazione a monte di una vasca di sedimentazione in caso di rilevato forte trasporto solido.
IIIb3 (n.1)	Cascina Cacciabue		1 - Complesso cascinale ubicato all'interno della fascia Fluviale B di esondazione del Fiume Tanaro	Nessun intervento previsto da parte dell'Autorità idraulica. Limitazioni all'utilizzo degli immobili negli interventi di ristrutturazione (rif. NTA PAI)